




SERVICE INFO – LuK 0052



Spojka cuká při popojíždění

Výrobce:	Mercedes-Benz
Modely:	Actros MP 2 (2003 – 2008) Actros MP 3 (2008 –)
Typ:	932, 933, 934 s kódem (GE2) EDC II (Electronic Drive Control) 930, 932, 933, 934, 940, 944 s kódem (GE3) Mercedes PowerShift 930, 932, 933, 934 s kódem (GE7) Mercedes PowerShift 2

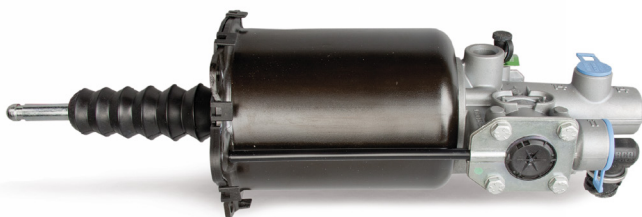

Obrázek 1: Musí být zkontrolováno objednávací číslo posilovače spojky

U výše uvedených modelů je možnost, že spojka cuká při popojíždění. Chybná funkce může být způsobena nepřesnou regulací spojky nebo zastaralým posilovačem spojky. Pro profesionální opravy se doporučujeme následující postup:

- Posilovač spojky s OE-objednací č.: 000 250 0062 vyměnit za díl s OE objednávacím č.: 000 250 0562. Wabco objednávací č.: 9701500020 vyměnit za objednávací č.: 9701500010
- Překontrolovat nastavení tyčky posilovače spojky a případně znovu nastavit (viz Luk Service Information 0054)
- Provést naprogramování řídicí jednotky převodovky podle pokynů výrobce vozidla

- Pokud je namontována spojka se dvěma spojkovými lamelami (ZSK), koriguje se jak nastavení parametru 1 v řídicí jednotce převodovky, jakož i opotřebením spojky v parametru 3 podle údajů výrobce vozidla

V případě, že závada pokračuje navzdory všem opatřením, je nutné ji vyměnit spojku.

Nastavení posilovače spojky je potřebné pouze tehdy, když se vyměňoval buďto přítlačný kotouč spojky, spojková lamela nebo pístnice. Pro práci nebo přizpůsobení a nastavení u řídicí jednotky převodovky je potřebné vhodné diagnostické zařízení.

Dbejte na pokyny výrobce vozidla!

Hotline: +420 602 240 554
Telefon: +420 267 298 601-7
E-mail: aftermarket.cz@schaeffler.com
www.schaeffler-aftermarket.com

