





SERVICE INFO – LuK 0054



Cukající spojka

Příčinou může být špatné nastavení posilovače spojky

Výrobce: Mercedes-Benz
 Modely: Actros MP 2 (2003 – 2008)
 Actros MP 3 (2008 –)
 Typ: 932, 933, 934
 s kódem (GE2)
 EDC II (Electronic Drive Control)
 930, 932, 933, 934, 940, 944
 s kódem GE3
 Mercedes PowerShift
 930, 932, 933, 934
 s kódem (GE7)
 Mercedes PowerShift 2

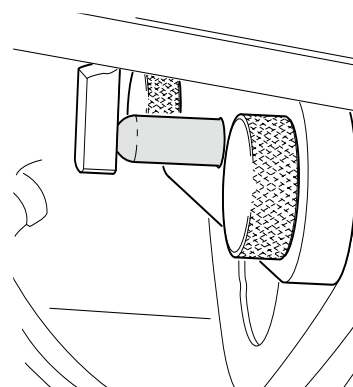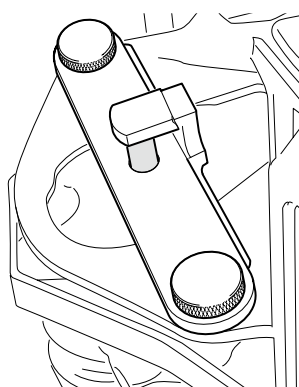


Obrázek 2: Nastavovací jednotka výrobce vozidla (obj. č.: 930 589 00 23 00)

U výše uvedených vozidel může nastat situace, že spojka bude cukat v různých jízdních situacích. Příčinou může být nepřesné nastavení posilovače spojky.

V případě této závady je proto nutné překontrolovat nejprve nastavení tyčky posilovače spojky. To se provádí pomocí seřizovacího zařízení výrobce vozidla.

Návod:

 - Tyčka se vyjme z vypínací páky, uvolní se pojistná matice a tyčka se znovu vloží
- Namontuje se nastavovací jednotka (obrázek 2 ,vlevo)
- Tyčkou se otáčí tak, až se bez vůle bude opírat o nastavovací jednotku (obrázek 2, vpravo)
- Demontuje se nastavovací jednotka
- Vyjme se tyčka a utáhne se pojistná matice
- Tyčka se namontuje zpět



Obrázek 1: Tyčka posilovače spojky může být nastavena

Dbejte na pokyny výrobce vozidla!

Hotline: +420 602 240 554
 Telefon: +420 267 298 601-7
 E-mail: aftermarket.cz@schaeffler.com
www.schaeffler-aftermarket.com

LuK 0054

